Obteniendo los Mejores Resultados con su Pistola de Rociado Fusion® CS

La Fusion CS de Graco® es diferente de cualquier pistola con la que haya rociado anteriormente. Ya que usa Líquido ClearShot™ para mantener limpia la cámara de mezclado, puede necesitar modificar algunas de sus técnicas de rociado y mantenimiento para lograr los mejores resultados.

Algunos signos de que necesita hacer ajustes:

- Se necesita de perforaciones frecuentes para mantener limpia su cámara de mezclado Fusion CS
- Aparentemente no hay consumo o es muy poco de Líquido ClearShot
- Se está usando mucho Líquido ClearShot
- Pérdida del patrón de rociado
- Viendo una nube grande de Líquido ClearShot siendo dispensada desde la pistola de rociado

Para un mejor entendimiento de su nueva pistola Fusion CS, tome un tiempo para revisar los siguientes consejos de rociado.

Mantenga esta guía en un lugar seguro paraconsultas futuras.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

GRACO®

Consejos Fusion CS

Esta guía tiene el propósito de ser una referencia rápida.
Vea el Manual del Operador provisto con la Fusion CS para instrucciones y advertencias completas.

INICIO

Prepare la pistola

- Asegúrese de preparar la Fusion CS con Líquido ClearShot antes de usar la pistola.
- Para preparar, simplemente active la pistola, con el seguro puesto, hasta que vea Líquido ClearShot salir como neblina de la pistola.

NOTA: Siempre que la pistola esté presurizada con fluido, la válvula de aire en la pistola debe estar abierta (a menos que esté ajustando el flujo variable). El no dejar el aire encendido puede resultar en pérdida de fluido dentro de la pistola, provocando un posible cruce.

ROCIANDO

Revise la presión de aire

- Regule la presión del aire de la pistola a 80 psi para minimizar el uso de Líquido ClearShot.
- Si se congestiona la cámara de mezclado, incremente ligeramente la presión del aire hasta que deje de congestionarse. No pase de 130 psi.

Revise los niveles de Líquido ClearShot

- El primer signo de que su Cartucho de Líquido ClearShot está vacío es un cambio en el patrón de rociado. En este cas, remueva el cartucho y revise sus niveles, reemplace si es necesario.
- Aunque parezca que haya aún Líquido ClearShot en el cartucho, esta pequeña cantidad no es utilizables y no será dispensada una vez que el pistón ha viajado la longitud del tubo y está bloqueado en su lugar.
- El fluido restante *no* afecta el estimado de 1200 disparos.

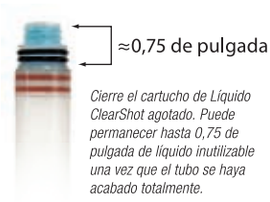

Cierre el cartucho de Líquido ClearShot agotado. Puede permanecer hasta 0,75 de pulgada de líquido inutilizable una vez que el tubo se haya acabado totalmente.

Inserte un nuevo cartucho y prepare la pistola

- Siempre prepare la pistola antes de rociar un cartucho recién reemplazado.
- Para preparar, simplemente active la pistola, con el seguro puesto, hasta que vea Líquido ClearShot salir como neblina de la pistola.

Resultados al activar rápidamente la Fusion CS

Cada vez que jala el gatillo, la misma cantidad de Líquido ClearShot es dispensada en el flujo de salida de aire de la pistola. El activar rápidamente la pistola no permite que la dosis completa de Líquido ClearShot sea descargada. Después de una serie de activaciones rápidas, se puede ver una nube de Líquido ClearShot una vez que se ha dejado de activar.

La necesidad de perforar frecuentemente es causada por lo general porque:

- El Líquido ClearShot no se está dispensando.
  - El cartucho está vacío y necesita ser reemplazado.
  - El sistema de dosificación no ha sido preparado.
  - La pistola tiene grasa de mas, lo que puede resultar en que el sistema de dosificación de Líquido ClearShot no se desempeñe como se espera.
- El exterior de la cámara de mezclado está sucio.
- La presión de aire en la pistola está muy bajo. No lo ajuste a menos de 80 psi.

PROCEDIMIENTO DE CORTE (Complete en orden)

1. Active el seguro del pistón y deje encendido el aire de la pistola.
   - Revise por Isocianato (ISO) o resina saliendo como neblina por el frente de la pistola.
   - Si ve neblina química, reemplace los sellos laterales o cámaras de mezclado.

   Nota: La pérdida de ISO puede endurecer en el pistón de dosificado, previniendo que Líquido ClearShot fluya o cause una condición de cruce.
2. Apague las válvulas de fluido.
3. Active la pistola para liberar presión química.
4. Continúe activando hasta que salga Líquido ClearShot como neblina de la pistola.
5. Engrase la pistola con **½ dosis** de grasa Fusion.
   - **No engrase de mas.** Demasiada grasa terminará por provocar una falla del sistema de dosificación de Líquido ClearShot.
   - Si la pistola tiene acumulación de grasa, necesita limpiarse a fondo. Necesitará desensamblar y limpiar el conjunto del pistón de aire/dosificación para regresar el sistema de dosificación al funcionamiento correcto.
6. Despresurice las líneas de fluido del dosificador.
7. Apague la válvula de aire a la pistola.

Vea a su Distribuidor Graco local por piezas y suministros Graco originales.

O llame a Graco al 877-844-7226.

Información para Pedidos

Piezas y Accesorios Fusion CS			
257424	Dosing piston with O-rings	**256386**	ClearShot Liquid Cartridges, paquete de 50
257426	Variable flow O-ring Kit, paquete de 6	**256387**	ClearShot Liquid Cartridges, paquete de 100
257428	Check valve housing (resin), paquete de 10	**256414**	Cover retainer kit, paquete de 5
257427	Check valve housing (ISO), paquete de 10	**256415**	Front cover, round kit, paquete de 5
257420	Check ball, paquete de 10	**256416**	Front cover, tip kit, paquete de 5
257419	Check valve spring, paquete de 10	**256459**	A Side valve kit
257421	Check valve retainer, paquete de 10	**256460**	B Side valve kit
256923	Side seal springs, paquete de 10	**256461**	Fluid head checks kit
117773	Fusion grease (248280, paquete de 10)	**256462**	Hose manifold checks kit
118665	Fusion lube (248279, paquete de 10)	**256463**	Side seal housings kit
246357	Gun filter, 40 mesh, paquete de 10	**256464**	Side seals kit
246358	Gun filter, 60 mesh, paquete de 10	**256467**	Side seal O-rings, paquete de 6
246359	Gun filter, 80 mesh, paquete de 10	**256468**	Side seal housing O-rings, paquete de 6
256385	ClearShot Liquid Cartridges, paquete de 25	**256640**	O-ring, fluid head checks kit
		256490	Complete O-rings repair kit

= Ahora disponibles como piezas para pedirse por separado

Conozca más sobre Fusion CS

Navegue por el Intercambio de Conocimientos de Productos de Graco para más consejos útiles.

Visite www.graco.com, escoja Soporte Técnico y de clic en "ir a PKE." Busque palabras clave con "Fusion CS."

GRACO

VENTAS/DISTRIBUCIÓN/SERVICIO
877-84.GRACO (1-877-844-7226)
o visítenos en www.graco.com.
Graco Inc., está registrado por I.S. EN ISO 9001

© 2009 Graco Inc. 340282 Rev. B 6/09. La información escrita y visual contenida en este documento está basada en la última información del producto disponible al momento de publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Las demás nombres y marcas comerciales se usan con el propósito de identificación y son marcas registradas de sus respectivos dueños.